

Scheda tecnica

KIT CIELO STELLATO A FIBRE OTTICHE

3W / 9W - RGBW - IP20 - 220Vac



Elcom srl

Via Ugo la Malfa, 5 - 25030 Castel Mella (BS) Italia
tel. 030 6830559 / web: elcomledexperience.com
Codice Fiscale - Partita IVA 04282810987



INFORMAZIONI PRODOTTO:


Alimentazione:	220 Vac
Potenza:	3 W ± 5%
Tipo di alimentatore:	Alimentatore con uscita SELV (compreso)
Dimmerabilità:	SI
Temp. Operativa:	-20 °C (min) +45 °C (max)
Temp.Tc@Ta 25°C:	85 °C (max)
Stoccaggio:	-30 °C (min) +80 °C (max) RH 70% (max)
Marchio:	CE
Garanzia:	2 anni



CODIFICA PRODOTTO

Cod. BASE	Watt	n° punti luce
FOL	---	---
	3W: 3	50: J5
	9W: 9	100: J10
		100: J15
		100: J20

DISEGNO TECNICO - mm -

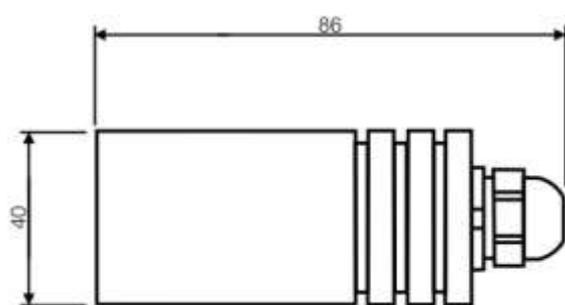

Illuminatore



Radiocomando:




Centralina:




FASCIO FIBRE OTTICHE :

Lunghezza fascio fibre ottiche = 10 metri


- ① Posizionare pannello in cartongesso su trabattelli o strutture che mantengano il pannello sospeso.

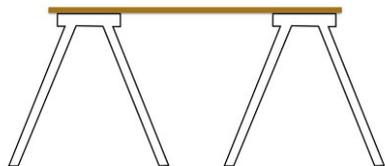


- ② Forare il pannello con punta corrispondente al diametro delle fibre ottiche da posizionare.

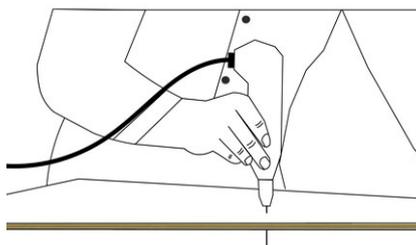

- ③ Inserire le fibre ottiche nei fori praticati dal lato pannello non visibile facendole uscire dal lato opposto di circa 4/5cm.

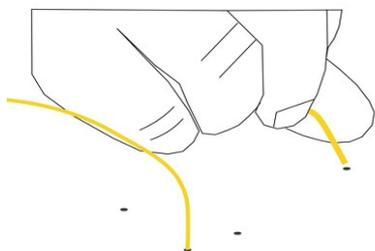


- ④ Applicare un po' di collante (silicone) per il fissaggio delle fibre ottiche.

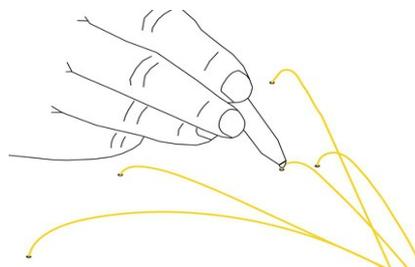


- ⑤ Dopo avere fissato il pannello al soffitto, procedere a stuccare e a pitturare il pannello.



- ⑥ Una volta asciugata la pittura prendere un tronchesino o una tenaglia per tagliare le fibre ottiche.

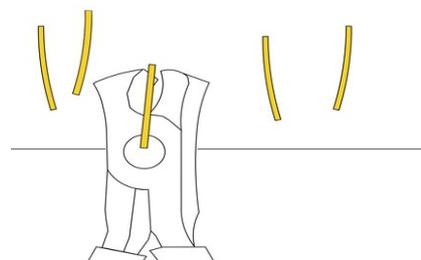

- ⑦ Non tagliare le fibre ottiche a filo, fare fuoriuscire le fibre ottiche di almeno 2-3 mm dal controsoffitto. Questo consente di poter vedere la luce di ogni singola fibra ottica da qualsiasi angolazione creando un effetto di percezione tridimensionale della luce.

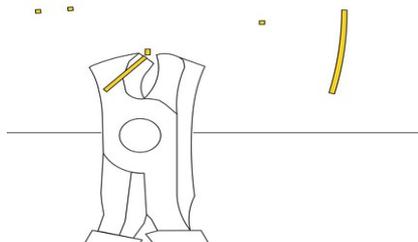


- ⑧ Collegare il connettore comune delle fibre ottiche all'illuminatore.




**INSERIRE IL CONNETTORE COMUNE NELL'ILLUMINATORE E
BLOCCARLO TRAMITE LA VITE PREDISPOSTA SOPRA
L'ILLUMINATORE**

- ⑨ Collegare l'illuminatore tramite l'apposito modulo di controllo

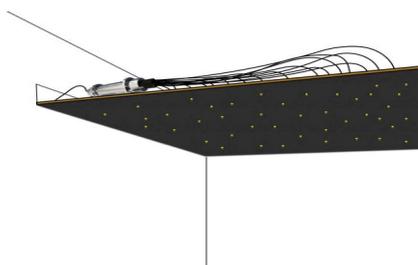

- ⑩ Alimentare l'illuminatore tramite semplice pressione su pulsante o tramite telecomando in dotazione.

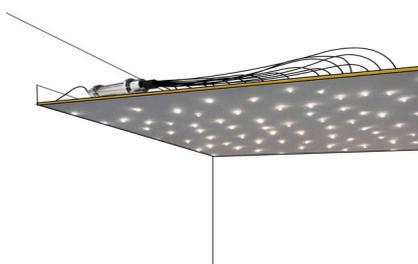

Funzioni del telecomando:

Remote control functions:

Nessuna funzione

Not function

Spegnimento del sistema

Turn OFF the system

Gestione Bianco on/off - dim


-

Luminosità -

Brightness -

Velocità -

Speed -

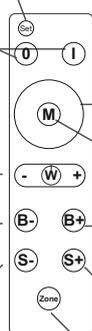

Anello dei colori
Color Ring

Modalità (8 modalità disponibili)
Mode (8 mode available)

Luminosità +
Brightness +

Velocità +
Speed +

Zone
Zone

Modalità:

Mode :

N°	Effetto / effects
1	Effetto / white breath
2	Salto a 3 colori / 3 color jump
3	Salto a 7 colori / 7 color jump
4	Interpolazione a 3 colori / 3 color fade
5	Interpolazione a 7 colori / 7 color fade
6	Interpolazione tra R e G / R-G fade
7	Interpolazione tra R e B / R-B fade
8	Interpolazione tra G e B / G-B fade

Abbinamento del radiocomando al ricevitore.:

Pairing the remote control with the reciver:

(È necessario aver effettuato la cancellazione dell'abbinamento da una zona)

(it is necessary to have canceled the pairing from an area)

- 1- Collegare il carico al ricevitore ed accendere il sistema.
- 2- Selezionare la zona desiderata.
- 3- Premere e tenere premuto il tasto "ON " sul radiocomando per 5 sec., L'indicatore del radiocomando effettuerà un lampeggio rapido.
Uscirà automaticamente dallo stato di trasmissione del codice dopo 60 secondi o premendo un tasto qualsiasi per uscire.
- 4- Dopo tre lampeggi il sistema ha effettuato l'abbinamento con successo.

- 1- Connect the load to the receiver and turn on the system.
- 2- Select the desired zone.
- 3- Press and hold the " ON " button on the remote control for 5 sec., the radio control indicator will perform a rapid flashing.
It will automatically exit the code transmission status after 60 seconds or by pressing any key to exit.
- 4- After three flashes, the system has made the pairing with success.

Cancellazione dell'abbinamento da una zona:

Code clear operation:

(Da effettuare entro 1 minuto dall'accensione)

(To be carried out within 1 minute of switching on)

- 1- Collegare il carico al ricevitore ed accendere il sistema.
- 3- Premere e tenere premuto il tasto "OFF " sul radiocomando per 5 sec., L'indicatore del radiocomando effettuerà un lampeggio rapido.
Uscirà automaticamente dallo stato di trasmissione del codice dopo 60 secondi o premendo un tasto qualsiasi per uscire.
- 4- Dopo tre lampeggi il sistema ha effettuato l'abbinamento con successo.

- 1- Connect the load to the receiver and turn on the system.
- 3- Press and hold the " OFF " button on the remote control for 5 sec., the radio control indicator will perform a rapid flashing.
It will automatically exit the code transmission status after 60 seconds or by pressing any key to exit.
- 4- After three flashes, the system has made the pairing with success.

Ripristino settaggio di fabbrica

Restore factory setting:

- 1- Premere e tenere premuto il tasto "mode " sul radiocomando per 20 sec.
L'indicatore abbasserà la luminosità e lampeggerà in modo continuo e poi tornerà al 100% per segnalare che il passaggio è terminato.
- 2- Premere e tenere premuto il tasto " OFF " per confermare.
L'indicatore sul radiocomando effettuerà tre lampeggi .

- 1- Press and hold the " mode " button on the remote control for 20 sec.
The indicator dim down the brightness and flash continuously and then it will return to 100% to report that the transition is complete.
- 2- Press and hold the " OFF " key to confirm.
The indicator on the radio control will flash three times.